



Основная причина поломки мотора заднего стеклоочистителя – это выход из строя пластиковой шестерни, автопроизводители предлагают менять его в сборе.

Стоимость самого мотора на многие марки автомобилей колеблется от 5000 руб. за б/у до 25000 руб. за новый, не считая оплату за работы автосервиса. Даже выбирая б/у мотор вы не получаете гарантии что он будет надёжно работать хотя-бы пол года.

Благодаря нашей продукции автосервис зарабатывает от 3000 до 5000 руб. за 20 минут работы мастера и при этом клиент экономит на ремонте до 20000 руб.

## Инструкция


(по переборке мотора заднего стеклоочистителя на примере INFINITI FX35,  
актуальна для всех марок и моделей)




1) Откручиваем винты на крышке моторчика и снимаем её.



2) Снимаем шестерни и шток на который одевается поводок дворников.

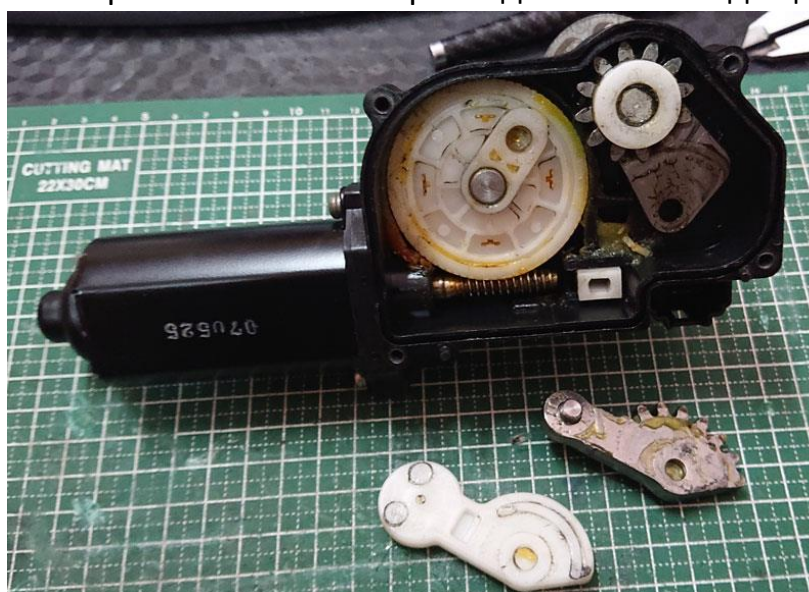




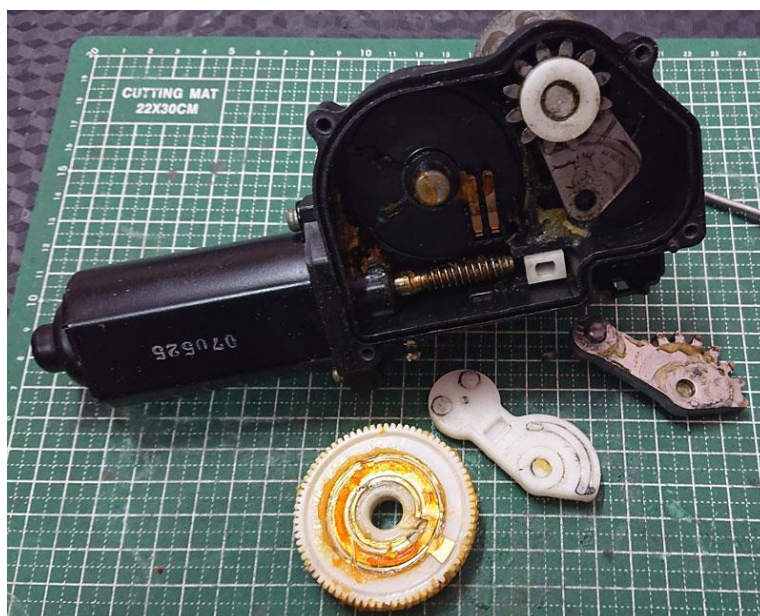


На фото ниже видно выработку на пластиковой шестерне.



3) Переставляем контактную пластину с старой шестерни на новую.

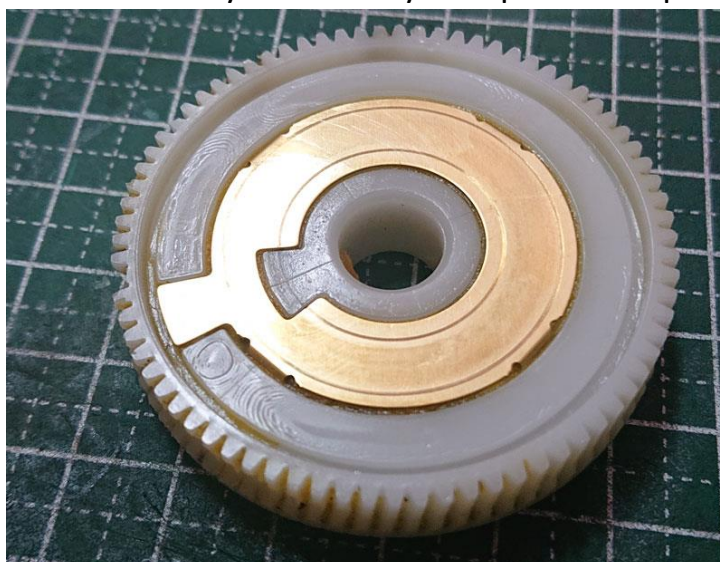


*Для этого достаточно поддеть пластину обычным ножом.*

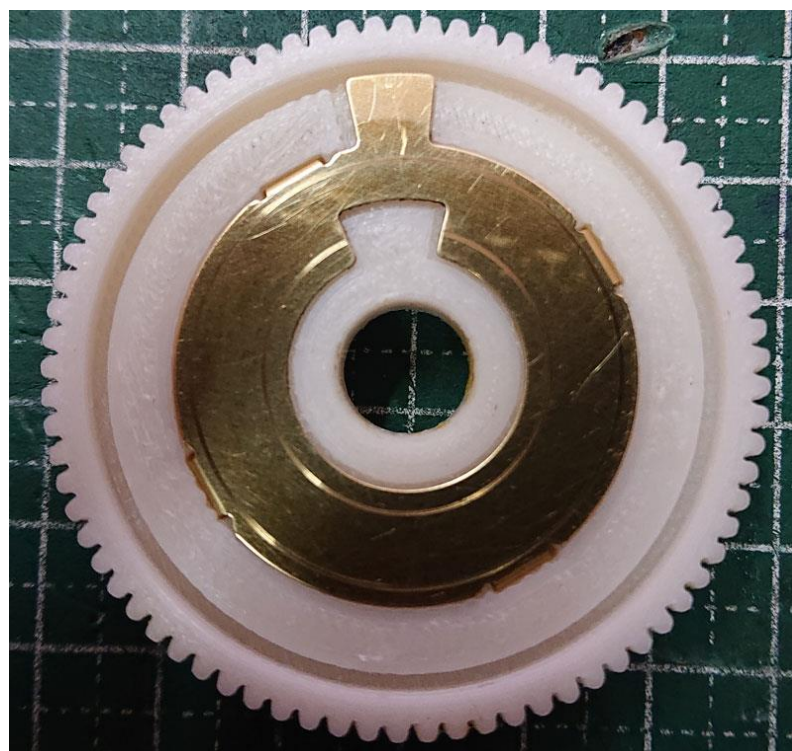



*Перед установкой новой шестерни обязательно очистить моторчик от ржавчины и нанести новую смазку (литол морозостойкий синий с рабочим диапазоном температур от -30)*

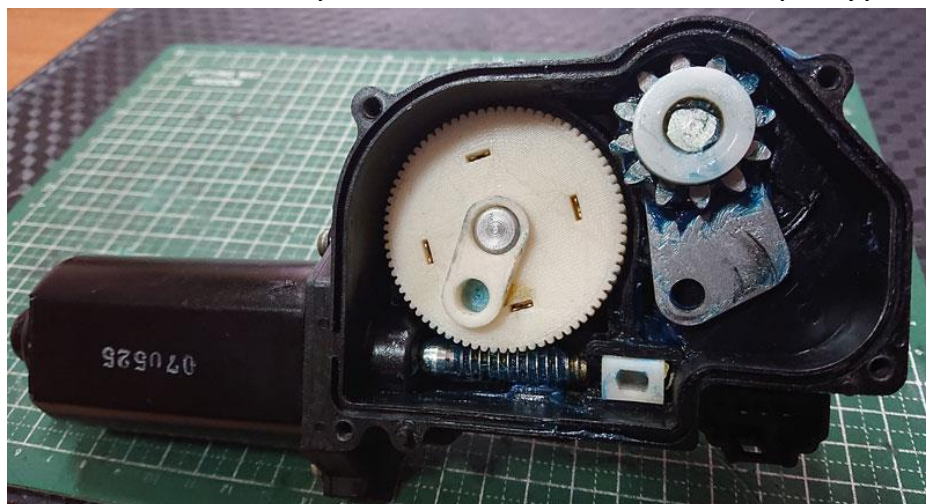

4) Собираем моторчик в обратном порядке.



*Перед установкой поводка дворника обязательно включить моторчик чтобы он сделал два-три оборота и встал в нулевое положение.*